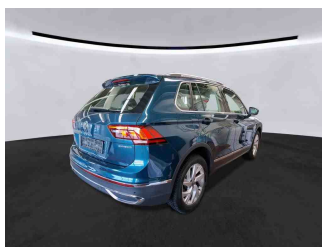
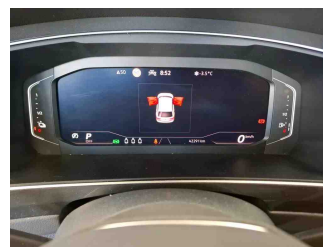


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001888658
Besichtigt am:	18.03.2025 09:26
Berichts-Nr:	8070554
FIN:	WVGZZZ5NZMW403352

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNC
Erstzulassungsdatum:	16.03.2021
Laufleistung:	42.291 km
Farbe:	Nightshade Blue Metallic
Farbe Dach:	Nightshade Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.350 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Dämpfung hinten,Basis 1
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ablagefach am Dachhimmel	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall Tire Mobility Set
Ambientebeleuchtung 30-farbig	e-Sound
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 340A (58Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumleuchte
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen;Türinnenbetätigung in Chrom matt	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel	
Dachreling silber eloxiert	

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknopf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht

Schubladen unter den Vordersitzen

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
in Silbergrau, Chromelemente hinten
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfland Deutschland
Umweltbonus
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	6,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Nein**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kotflügel vorne rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
6	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
7	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
8	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
9	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	228,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	250,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZMW403352

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(25.03.2025 11:56) Nachbesichtigung durch Christian Kirchhoff bei Hoffmann in Sundern am 24.03


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

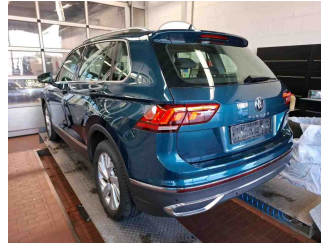


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

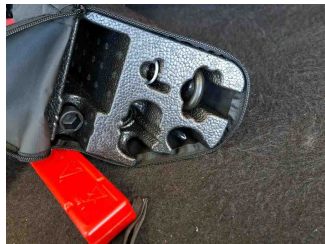


Equipment - Bordwerkzeug

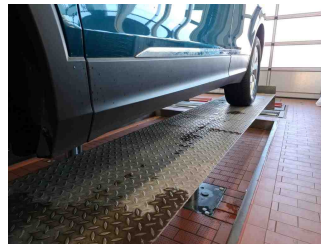


Seitenansicht - Schweller links

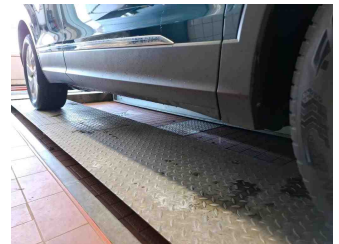


Seitenansicht - Schweller rechts

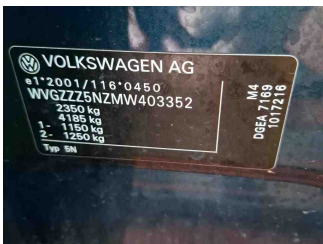


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

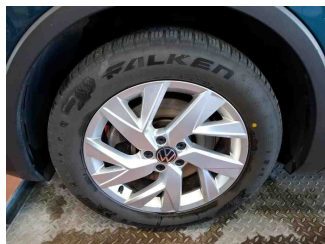


Räder - Rad montiert vorne
links

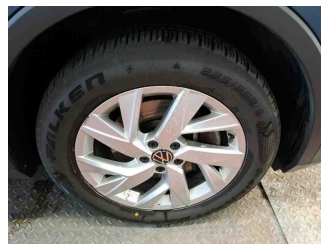

Räder - Rad montiert vorne
rechts

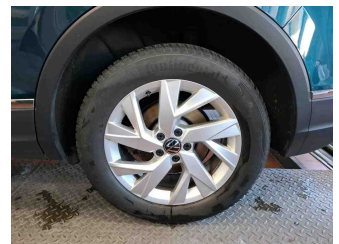


Räder - Rad montiert hinten
links

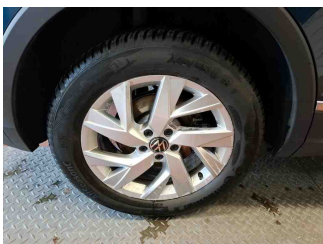


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

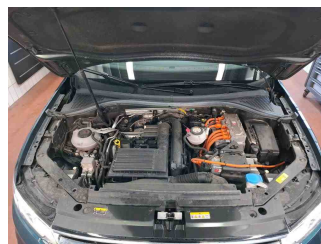


Fahrzeug - Motorraum offen

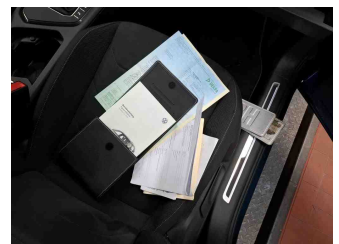


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

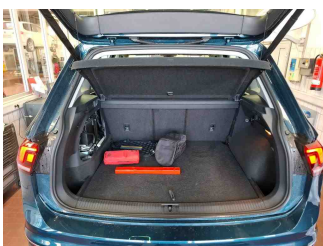

Innenraum - Kofferraum

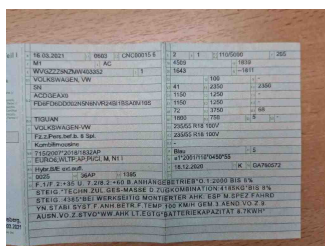

Fahrzeug - abgegebene ZB1

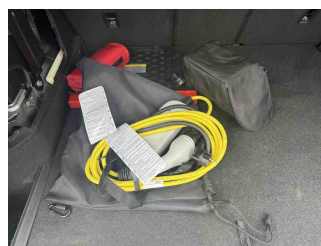

Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

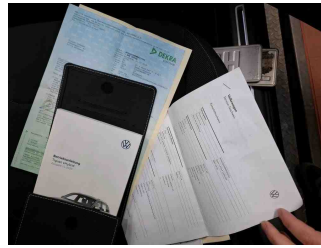

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

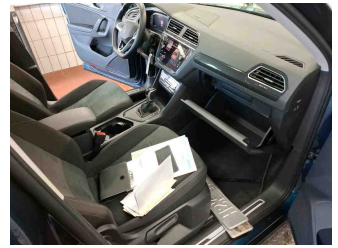

Innenraum - vorne

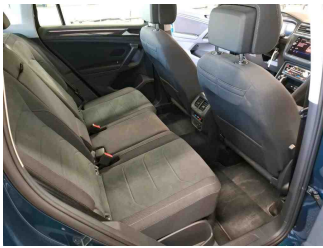

Innenraum - hinten



Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

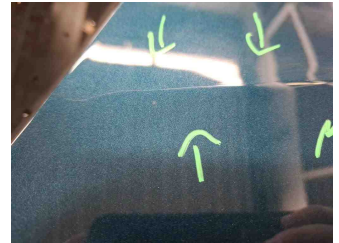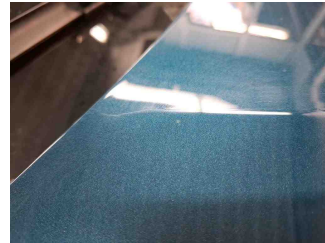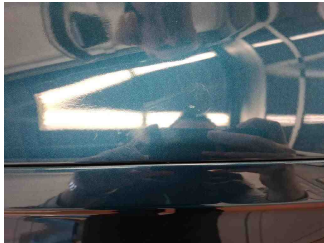


2 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

2 Reifen ohne Airstop

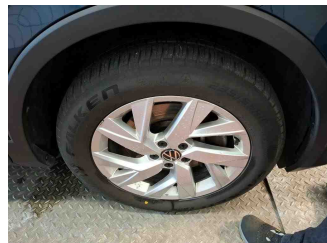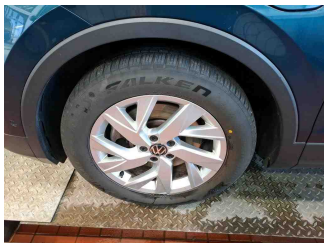

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

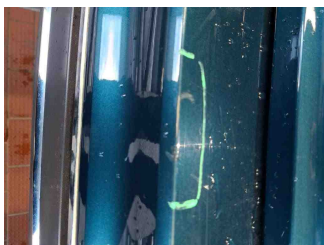

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



5 - Kotflügel vorne rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren




6 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair





7 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair

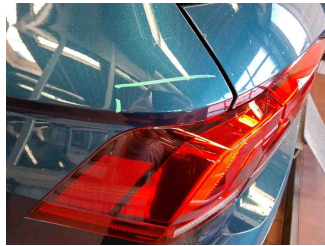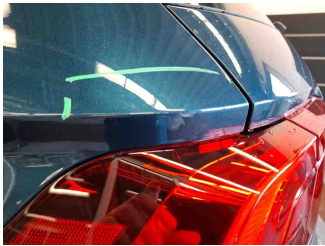

8 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

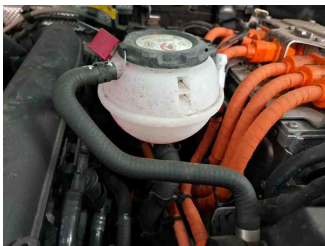

9 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

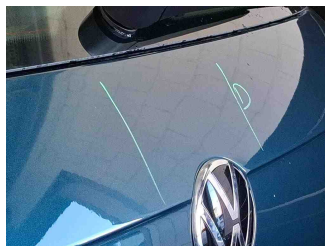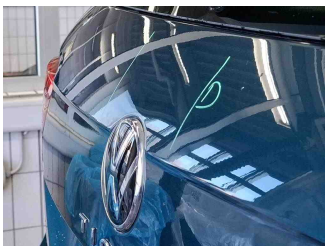

10 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren

